

定期合同点検実施結果(国分寺北部小学校)

日時:平成27年6月19日(金)午前10時～

参加者:学校1、PTA2、交母1、コミュニティ協議会3 道路管理者(県1、市2)、警察1、市くらし安全安心課1、市教育委員会1

	場 所	交 通 環 境	要 望 点	担 当 部 署	対 策・改 善 計 画
1	① 国分寺町新居2378 法華寺前 (順路 ①)	側溝が深いがふたがなく危険	側溝をふさぐふたの設置	市道路管理課 土地改良区	○ ガードパイプの設置 ○ 道路北側に警戒道路標示「速度 落せ」の設置 ○ 西側外側線を東側に移設検討
2	② 国分寺町新居1840-6 北部コミセン前 (順路 ②)	登校時の交通量が多いが点滅信号しかなく危険	押しボタン式信号の設置	高松西警察署 市道路管理課	○ 押しボタン式信号機は道路環境上不可 ○ 事故防止のため。一灯式信号機を廃止し、高輝度一時停止設置を検討 ○ 交通取締りの強化
3	③ 国分寺町新居1654-2 百十四銀行端岡出張所前 (順路 ③)	終日交通量の多い幹線道路だが、横断歩道しなく危険	押しボタン式信号の設置	高松西警察署 高松土木事務所 市道路管理課	○ 現地診断へ申請予定 (※10/21診断実施、不採択 横断歩道の高輝度化で対応)
4	④ 国分寺町新居502-1 サンコーポ SHIRAI前 (市道路管理課で確認)	側溝が深いがふたがなく危険	側溝をふさぐふたの設置	市道路管理課 土地改良区	○ デリネータ(反射棒)が設置されていることから、側溝の蓋かけは不可で代替措置されていると思われる。
5	⑤ 国分寺町新居1353-1 旧国分寺郵便局前交差点周辺 (順路 ④)	車の抜け道となっており、登校時の交通量が多い。 ○ 道幅が狭く、車が歩道まで寄ってくる。 ○ 側溝が深い、ふたがない。	登校時間帯の通行規制 側溝をふさぐふたの設置	高松西警察署 市道路管理課 土地改良区	○ 通行規制は不可 ○ 現在、地元、水利組合、国土交通省、西警察署等で協議、水路に蓋かけし、児童の退避場所を確保 ○ 外側線幅を狭め、歩道部分の拡幅
6	⑥ 国分寺町新居1091-1 松本歯科前 (順路 ⑤)	本津川沿いに柵(ガードレール)等がなく危険	落下防止の柵等の設置	市道路管理課 土地改良区	○ 道路管理課で地権者を確認、結果を待って措置
7	⑦ 国分寺町国分2474-4 宮崎様方前 (市道路管理課で確認)	側溝が深いがふたがなく危険	側溝をふさぐふたの設置	市道路管理課 土地改良区	○ 蓋かけは不可 ○ ポストコーン、デリネーター設置で対応
8	⑧ 国分寺町国分2054 奈良崎様方西側 (市道路管理課で確認)	野間川沿いに柵(ガードレール)等がなく危険	落下防止の柵等の設置	市道路管理課 土地改良区	○ ガードレールについて周辺は設置されているが、要望場所のみ設置されていない。 ○ 7/30地先地権者に確認、以前はガードレールを断っていたが、現在は設置を希望。設置することとした。